

NÁVOD K OBSLUZE

Kynárna HTB

**HTB16-M manual
HTB10-M manual**

**HTB16-D digital
HTB10-D digital**



PŘEKLAD ANGLICKÉ VERZE

Datum vytvoření: 15.05.2014

Datum poslední změny:




fines

OBSAH

1.0.	NEBEZPEČNÉ ZÓNY	3
2.0.	TECHNICKÉ ÚDAJE	3
3.0.	OZNAČENÍ VÝROBKU	5
4.0.	BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	6
5.0.	UMÍSTĚNÍ KYNÁRNY	6
6.0.	INSTALACE	7
6.2.	PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY	7
7.0.	POPIS	8
8.0.	OVLÁDACÍ PANEL HTB16,10-M manual	8
9.0.	OVLÁDÁNÍ KYNÁRNY HTB16,10-M manual	8
10.0.	OVLÁDACÍ PANEL HTB16,10-D digital	9
11.0.	OVLÁDÁNÍ KYNÁRNY HTB16,10-D digital	9
12.0.	PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	10
13.0.	ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	11
14.0.	KONTAKTNÍ ÚDAJE	11

1.0. NEBEZPEČNÉ ZÓNY


POZOR – NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ

-  HORKÝ POVRCH SKLENĚNÝCH PLOCH DVÍŘEK A PŘEDNÍ STRANY KYNÁRNY
-  HORKÁ KOMORA KYNÁRNY
-  PŘI VYJÍMÁNÍ HORKÝCH PLECHŮ Z KYNÁRNY JE POTŘEBNÁ ZVÝŠENÁ OPATRNOST

2.0. TECHNICKÉ ÚDAJE





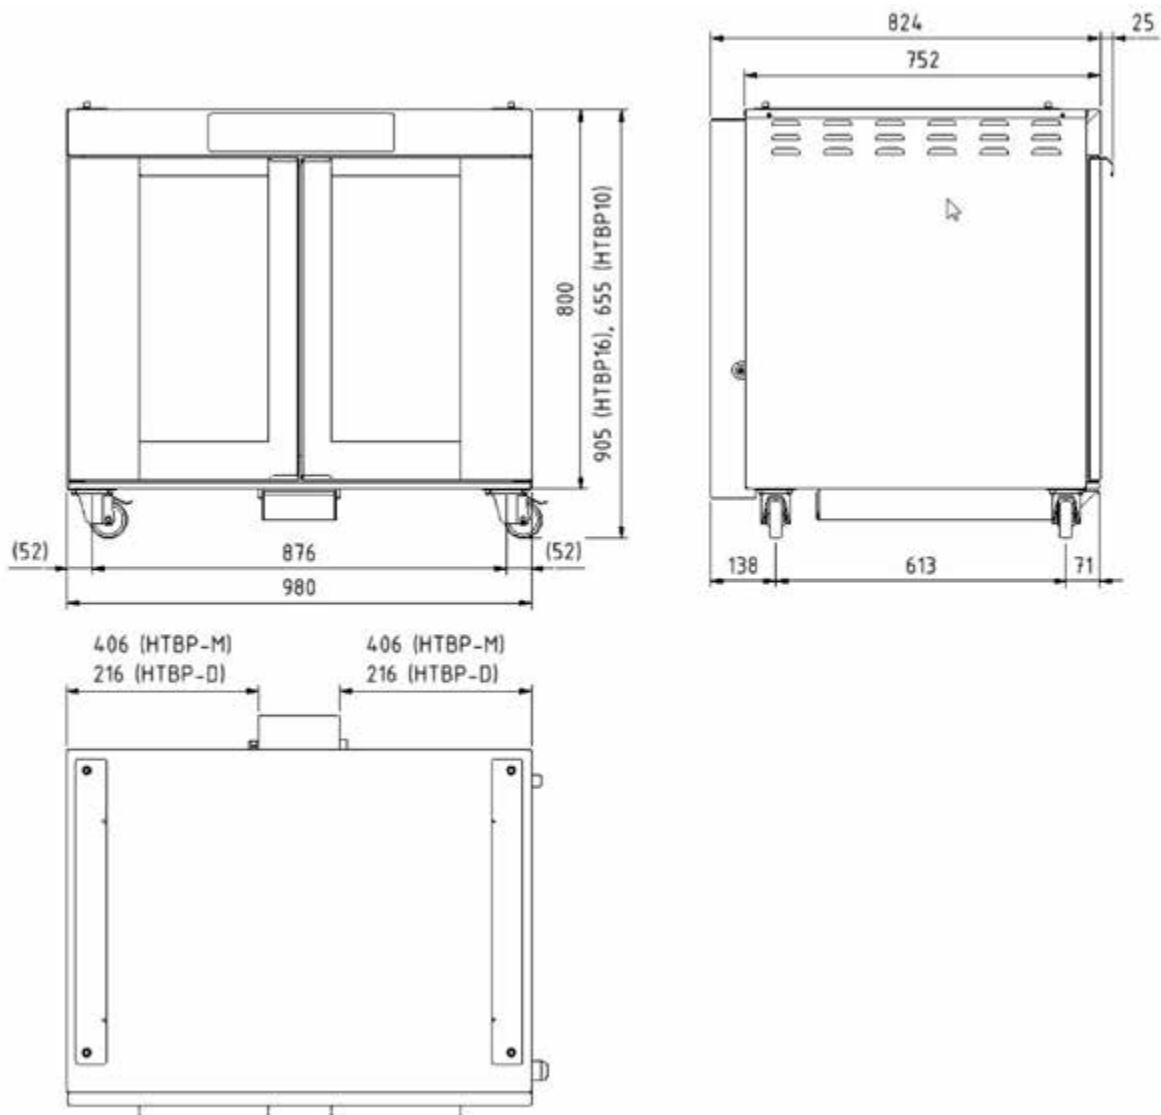



Model	HTB16-M	HTB10-M
Ovládání	ruční regulace	ruční regulace
Počet plechů	16x rozm. 60x40 cm	10x rozm. 60x40 cm
Vzdálenost mezi plechy	70 mm	70 mm
Vnější rozměry AxBxC	930x800x905 mm	930x800x655 mm
Hmotnost	75 kg	65 kg
Celkový elektrický výkon	1,2 kW	1,2 kW
Pojistky	10 A	10 A
Napětí	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Připojení přívodu vody	R 3/4"	R 3/4"
Tlak vody	200 – 500 kPa (2-5 bar)	200 – 500 kPa (2-5 bar)
Teplota	max. 85°C	max. 85°C

Model	HTB16-D	HTB10-D
Ovládání	digitální regulace	digitální regulace
Počet plechů	16x rozm. 60x40 cm	10x rozm. 60x40 cm
Vzdálenost mezi plechy	70 mm	70 mm
Vnější rozměry AxBxC	930x800x905 mm	930x800x655 mm
Hmotnost	75 kg	65 kg
Celkový elektrický výkon	2,7 kW	2,7 kW
Pojistky	16 A	16 A
Napětí	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Připojení přívodu vody	R 3/4"	R 3/4"
Tlak vody	200 – 500 kPa (2-5 bar)	200 – 500 kPa (2-5 bar)
Teplota	max. 60°C	max. 60°C

















3.0. OZNAČENÍ VÝROBKU

ŠTÍTEK S TECHNICKÝMI ÚDAJI

HTB16-M manual	HTB 10-M manual																																				
 <table border="1"> <tr><td>tip produkta product</td><td>HTB16-M</td></tr> <tr><td>varoválke fuses</td><td>10 A</td></tr> <tr><td>stopnja zaščite protection level</td><td>IPX4</td></tr> <tr><td>el. napetost voltage</td><td>230V / 50Hz</td></tr> <tr><td>max. moč max. power</td><td>1,2 kW</td></tr> <tr><td>masa weight</td><td>80 kg</td></tr> <tr><td>kapaciteta capacity</td><td>16 x 60/40</td></tr> <tr><td>leto izdelave year</td><td>2014</td></tr> <tr><td>serijska št. serial nr.</td><td>F????14320</td></tr> </table> <p>Made in Slovenia </p>	tip produkta product	HTB16-M	varoválke fuses	10 A	stopnja zaščite protection level	IPX4	el. napetost voltage	230V / 50Hz	max. moč max. power	1,2 kW	masa weight	80 kg	kapaciteta capacity	16 x 60/40	leto izdelave year	2014	serijska št. serial nr.	F????14320	 <table border="1"> <tr><td>tip produkta product</td><td>HTB10-M</td></tr> <tr><td>varoválke fuses</td><td>10 A</td></tr> <tr><td>stopnja zaščite protection level</td><td>IPX4</td></tr> <tr><td>el. napetost voltage</td><td>230V / 50Hz</td></tr> <tr><td>max. moč max. power</td><td>1,2 kW</td></tr> <tr><td>masa weight</td><td>70 kg</td></tr> <tr><td>kapaciteta capacity</td><td>10 x 60/40</td></tr> <tr><td>leto izdelave year</td><td>2014</td></tr> <tr><td>serijska št. serial nr.</td><td>F????14322</td></tr> </table> <p>Made in Slovenia </p>	tip produkta product	HTB10-M	varoválke fuses	10 A	stopnja zaščite protection level	IPX4	el. napetost voltage	230V / 50Hz	max. moč max. power	1,2 kW	masa weight	70 kg	kapaciteta capacity	10 x 60/40	leto izdelave year	2014	serijska št. serial nr.	F????14322
tip produkta product	HTB16-M																																				
varoválke fuses	10 A																																				
stopnja zaščite protection level	IPX4																																				
el. napetost voltage	230V / 50Hz																																				
max. moč max. power	1,2 kW																																				
masa weight	80 kg																																				
kapaciteta capacity	16 x 60/40																																				
leto izdelave year	2014																																				
serijska št. serial nr.	F????14320																																				
tip produkta product	HTB10-M																																				
varoválke fuses	10 A																																				
stopnja zaščite protection level	IPX4																																				
el. napetost voltage	230V / 50Hz																																				
max. moč max. power	1,2 kW																																				
masa weight	70 kg																																				
kapaciteta capacity	10 x 60/40																																				
leto izdelave year	2014																																				
serijska št. serial nr.	F????14322																																				
 <table border="1"> <tr><td>tip produkta product</td><td>HTB16-D</td></tr> <tr><td>varoválke fuses</td><td>16 A</td></tr> <tr><td>stopnja zaščite protection level</td><td>IPX4</td></tr> <tr><td>el. napetost voltage</td><td>230V / 50Hz</td></tr> <tr><td>max. moč max. power</td><td>2,7 kW</td></tr> <tr><td>masa weight</td><td>80 kg</td></tr> <tr><td>kapaciteta capacity</td><td>16 x 60/40</td></tr> <tr><td>leto izdelave year</td><td>2014</td></tr> <tr><td>serijska št. serial nr.</td><td>F????14321</td></tr> </table> <p>Made in Slovenia </p>	tip produkta product	HTB16-D	varoválke fuses	16 A	stopnja zaščite protection level	IPX4	el. napetost voltage	230V / 50Hz	max. moč max. power	2,7 kW	masa weight	80 kg	kapaciteta capacity	16 x 60/40	leto izdelave year	2014	serijska št. serial nr.	F????14321	 <table border="1"> <tr><td>tip produkta product</td><td>HTB10-D</td></tr> <tr><td>varoválke fuses</td><td>16 A</td></tr> <tr><td>stopnja zaščite protection level</td><td>IPX4</td></tr> <tr><td>el. napetost voltage</td><td>230V / 50Hz</td></tr> <tr><td>max. moč max. power</td><td>2,7 kW</td></tr> <tr><td>masa weight</td><td>70 kg</td></tr> <tr><td>kapaciteta capacity</td><td>10 x 60/40</td></tr> <tr><td>leto izdelave year</td><td>2014</td></tr> <tr><td>serijska št. serial nr.</td><td>F????14323</td></tr> </table> <p>Made in Slovenia </p>	tip produkta product	HTB10-D	varoválke fuses	16 A	stopnja zaščite protection level	IPX4	el. napetost voltage	230V / 50Hz	max. moč max. power	2,7 kW	masa weight	70 kg	kapaciteta capacity	10 x 60/40	leto izdelave year	2014	serijska št. serial nr.	F????14323
tip produkta product	HTB16-D																																				
varoválke fuses	16 A																																				
stopnja zaščite protection level	IPX4																																				
el. napetost voltage	230V / 50Hz																																				
max. moč max. power	2,7 kW																																				
masa weight	80 kg																																				
kapaciteta capacity	16 x 60/40																																				
leto izdelave year	2014																																				
serijska št. serial nr.	F????14321																																				
tip produkta product	HTB10-D																																				
varoválke fuses	16 A																																				
stopnja zaščite protection level	IPX4																																				
el. napetost voltage	230V / 50Hz																																				
max. moč max. power	2,7 kW																																				
masa weight	70 kg																																				
kapaciteta capacity	10 x 60/40																																				
leto izdelave year	2014																																				
serijska št. serial nr.	F????14323																																				

4.0. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

-  Spotřebič je určen výlučně k opětovnému ohřívání a kypření potravin, jakými jsou například různé cukrářské a pekařské výrobky nebo masné a zeleninové pokrmy!
-  Kynárna je svojí konstrukcí určena pouze ke kypření potravin a k žádnému jinému účelu, pokud výrobce písemně nepotvrdí opak!
-  Je přísně zakázáno používat ji ke kypření jakýchkoli produktů obsahujících hořlavé výpary (např. alkohol), které se mohou vznítit!
-  Kynárna může být obsluhována pouze oprávněnými osobami, které jsou dobře obeznámeny se všemi bezpečnostními pokyny!
-  Při vkládání materiálu do kynárny i při jeho vyjímání z kynárny je nutno používat ochranné rukavice vyrobené z nehořlavého materiálu!
-  Pohyb a zdržování nepovolaných osob v blízkosti kynárny jsou přísně zakázány.
-  Před každým zahájením provozu kynárny je nutno zajistit provedení určitých bezpečnostních opatření
 - Všechny bezpečnostní prvky kynárny musí být na svých místech;
 - Žádná část kynárny nesmí být poškozena;
 - Z kynárny i z jejího okolí musí být odstraněny všechny cizí předměty.
-  Nejsou-li tato kritéria splněna, kynárna smí být spuštěna až po odstranění všech závad!
-  Po dokončení postupu kypření je vždy třeba vypnout hlavní spínač a rovněž zavřít ventil pro přívod vody.
-  Veškeré práce související s údržbou a servisními zásahy by měly provádět pouze kvalifikované a oprávněné osoby, které jsou dobře obeznámeny s technickými charakteristikami kynárny a s předpisy týkajícími se jejího bezpečného provozu!
-  Opravy a údržbu je nutno vždy provádět pouze na spotřebiči, který není pod napětím!
-  Po provedení údržby nebo servisního zásahu na kynárně nezbytné brát v úvahu všechny výše uvedené pokyny.
-  Rovněž je nutno ujistit se, že všechny součásti a bezpečnostní prvky kynárny jsou správně nakonfigurovány a nainstalovány na svých místech.
-  Není-li možno zajistit dodržení pokynů týkajících se bezpečné práce, kynárna se nesmí uvést do provozu!

5.0. UMÍSTĚNÍ KYNÁRNY

Kynárnu HTB-M, D je možno používat jako samostatně stojící zařízení, případně je na ni možno umísťovat konvektomat HTB nebo kynárnu FIN DEKO.

Při instalaci spotřebiče je z bezpečnostních důvodů, zejména s ohledem na umožnění jejího vychládání po provozu a obecně s ohledem na její bezpečný provoz, nutno brát v úvahu standardní vzdálenost od stěn, různých přiček, kuchyňského nábytku, ozdobných obkladů atd. Všechny stěny a předměty, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti, musí být vyrobeny z nehořlavých materiálů (keramiky, plechů atd.), v opačném případě musí být obklopeny nehořlavým tepelně izolačním materiálem.

-  V oblasti provozu zařízení běžně vzniká vlhkost, a proto je nutno zajistit odvětrávání.

⚠ JE ZAKÁZÁNO INSTALOVAT KYNÁRNU V MÍSTĚ BEZ DOSTATEČNĚ ÚČINNÉHO VĚTRACÍHO SYSTÉMU!

Místo, které je vyhrazeno pro instalaci kynárny, musí být před touto instalací připraveno v souladu s pokyny výrobce. V souladu s tím musí kupující (nebo projektant) zajistit následující:

- Prostorové umístění v dostatečné vzdálenosti od stěn a stropu
- Napájení elektrickou energií z vhodného zdroje vybaveného dostatečným pojistkami a hlavním vypínačem nacházejícím se v dostatečné blízkosti
- Připojení spotřebiče k obvodu pro vyrovnávání elektrických potenciálů – samostatnému uzemňovacímu vodiči
- Připojení k přívodu studené vody vybavenému změkčovacím systémem a ventilem
- Větrací systém a zařízení pro odsávání páry nad kynárnou

6.0. INSTALACE

6.1. - ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

⚠ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ KYNÁRNY SMÍ PROVÁDĚT POUZE NÁLEŽITĚ OPRÁVNĚNÁ OSOBA!

⚠ PŘI INSTALACI ZAŘÍZENÍ DODRŽUJTE VŠECHNY PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI PRÁCE!

Při provádění elektrického připojení kynárny je nutno použít kabel s normalizovanými konektory a pryžovou instalací **H 05 RN-F5 G 2,5 mm²**, který byl ke kynárně připojen již při její montáži ve výrobním závodě. V případě instalace kynárny v zemích, ve kterých se používají elektrické sítě s napětím / frekvencí 110 V/60 Hz, je nutno použít kabel s odpovídajícím zvětšeným průřezem.

Kabel musí být fyzicky chráněn pomocí plastové trubky nebo kabelového kanálu, aby nebyl vystavován přímému působení vnějších vlivů!

Spotřebič musí být uzemněn v souladu s požadavky na bezpečnost elektrických zařízení!

Vyrovnání potenciálů se provádí prostřednictvím šroubu, který je označen odpovídajícím symbolem a který je umístěn na zadní straně kynárny pod průchodkou pro elektrický připojovací kabel!

Pro připojení kynárny k elektrickému skříňovému rozvaděči příslušného provozního objektu musí být poskytnut samostatný třížilový kabel, jehož průřez odpovídá maximálnímu elektrickému výkonu kynárny a jež je opatřen ochranným jednofázovým automatickým jističem.

6.2. PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY

Přívod vody je umístěn v levé dolní části zadní strany zařízení. Připojení se provádí pomocí dodané ohebné přívodní vodovodní trubky, která se připojuje k ventilu rozvodné vodovodní sítě nebo pomocí trubky opatřené závití. Připojení by mělo být provedeno tak, aby se nemohlo uvolnit v případě vzniku přetlaku.

Před vstupem vody do kynárny by měl být nainstalováno síto pro zachycování pevných částic a vzhledem k možnosti usazování vodního kamene se doporučuje také instalace změkčovače vody.

7.0. POPIS

Kynárna je určena ke kypření potravin pomocí horkého vzduchu, který rovnoměrně obíhá v komoře kynárny, přičemž tento oběh vzduchu může být doplněn zvlhčováním.

- V případě verze M s ručním ovládním se zvlhčování provádí stisknutím zvlhčovacího tlačítka, které však nemá být drženo stisknuté po dobu delší než 10 sekund.
- U digitální verze D se úroveň vlhkosti nastavuje na řídicí jednotce, která pak tuto úroveň sama reguluje.

K umístování potravin se mají vždy používat standardní plechy EN 60/40, které se vkládají do vodicích výsuvů kynárny.

V závislosti na modelu může být v kynárně uspořádáno 5+5 nebo 8+8 úrovní.

Kynárnu je možno umístovat jako samostatně stojící zařízení nebo, a to ve většině případů, v kombinaci s konvektomatem HTB nebo s kynárnou FIN DEKO, které jsou na ní umístěny.

V závislosti na potřebách souvisejících s celou sadou (digestoř + velká kynárna + malá kynárna) můžete volit mezi dvěma výškami:

KYNÁRNA – HTB10-M nebo D – s kapacitou 5+5 plechů EN 60/40
Standardní výška H=905 mm

KYNÁRNA – HTB16-M nebo D – s kapacitou 8+8 plechů EN 60/40
Snížená výška H=605 mm

8.0. OVLÁDACÍ PANEL HTB16,10-M manual




9.0. OVLÁDÁNÍ KYNÁRNY HTB16,10-M manual

Zařízení se zapíná pomocí hlavního spínače. Po zapnutí svítí zelené světlo nacházející se v tomto spínači.

Teplotu je možno nastavovat pomocí otočného knoflíku do max. hodnoty 85 °C – standardně nastavovaná teplota pro kypření činí asi 40–50 °C.

Otevřete dvířka kynárny  (**nebezpečí popálení!**);

Umístěte produkty do komory (při provádění této činnosti je nutno nosit rukavice -  nebezpečí popálení). Přitom je nutno zajistit, aby se horký vzduch mohl dostat ke všem produktům.

Dvířka co nejdříve opět zavřete, abyste zamezili ztrátě tepla.


Mezi jednotlivými kroky procesu byste měli provádět zvlhčování, které se aktivuje stisknutím příslušného tlačítka. Tlačítko by nemělo být nepřetržitě stisknuto po dobu delší než 10 sekund.

Po dokončení procesu kypření produkty co nejdříve vyjměte. (při provádění této činnosti je opět třeba používat rukavice - ⚠ nebezpečí popálení)

Doporučuje se, abyste během procesu co nejméně často otevírali dvířka, aby nedocházelo ke ztrátám tepla. Průběh kypření produktů můžete sledovat skrze velká prosklená dvířka.

NA KONCI PROCESU VŽDY DODRŽUJTE TENTO POSTUP:
Vypněte zařízení pomocí hlavního spínače 0/1 !!!
Zavřete vodovodní potrubí nebo ventil!

10.0. OVLÁDACÍ PANEL HTB16,10-D digital

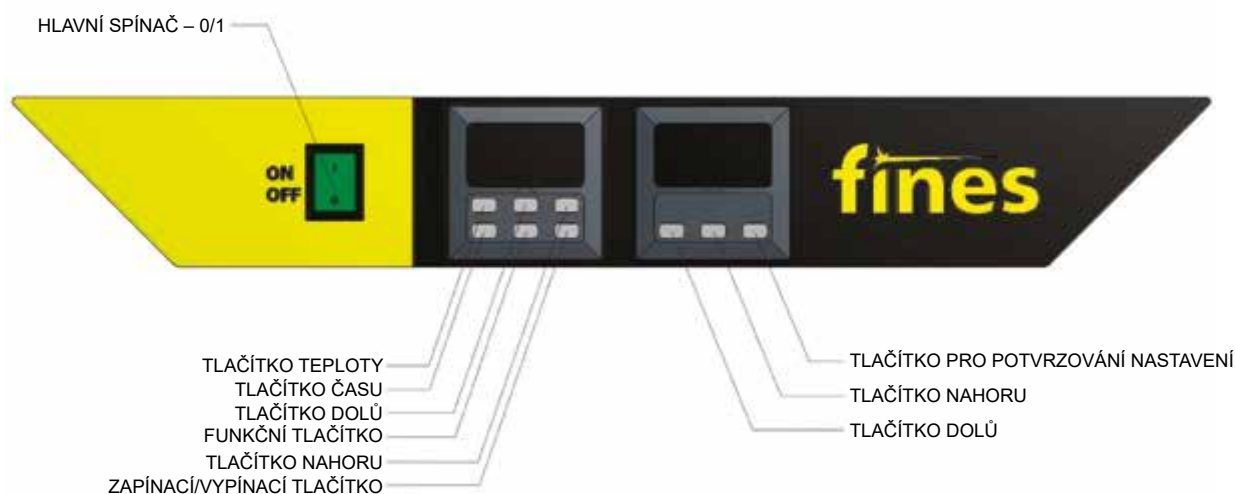

11.0. OVLÁDÁNÍ KYNÁRNY HTB16,10-D digital

Zařízení se zapíná pomocí hlavního spínače. Po zapnutí svítí zelené světlo nacházející se v tomto spínači.

Teplotu je možno nastavovat v levém regulačním poli, a to tak, že se nejprve stiskne tlačítko teploty a poté se pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů nastaví teplota, jejíž max. hodnota činí 70 °C. Nastavování teploty je třeba dokončit stisknutím potvrzovacího tlačítka - standardní teplota, která se nastavuje pro kypření činí asi 40–50 °C.

Dobu lze nastavovat rovněž v levém regulačním poli, a to tak, že se stiskne tlačítko času a poté se pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů nastaví požadovaná doba. Také toto nastavení je nutno dokončit stisknutím potvrzovacího tlačítka.

Také zvlhčování lze nastavovat v levém regulačním poli, a to tak, že se stiskne tlačítko času a poté se pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů nastaví požadovaný čas. Také toto nastavení je nutno dokončit stisknutím příslušného potvrzovacího tlačítka.

Otevřete dvířka kynárny ⚠ (**nebezpečí popálení!**);

Umístěte produkty do komory (při provádění této činnosti je nutno nosit rukavice - ⚠ nebezpečí popálení). Přitom je nutno zajistit, aby se horký vzduch mohl dostat ke všem produktům.

Dvířka co nejdříve opět zavřete, abyste zamezili ztrátě tepla.

Po dokončení procesu kypření produkty co nejdříve vyjměte. (při provádění této činnosti je opět třeba používat rukavice - ⚠ nebezpečí popálení)

Doporučuje se, abyste během procesu co nejméně často otevírali dvířka, aby nedocházelo ke ztrátám tepla. Průběh kypření produktů můžete sledovat skrze velká prosklená dvířka.

NA KONCI PROCESU VŽDY DODRŽUJTE TENTO POSTUP:
Vypněte zařízení pomocí hlavního spínače 0/1!!!
Zavřete vodovodní potrubí nebo ventil!

12.0. PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- ⚠ **PŘED ZAHÁJENÍM ČIŠTĚNÍ MUSÍ VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ POVRCHY KYNÁRNY ZCHLADNOUT NA TEPLITU MÍSTNOSTI (přibližně 25 C)!**
- ⚠ **PŘED ZAHÁJENÍM ČIŠTĚNÍ MUSÍ KYNÁRNA ODPOJENA OD PŘÍVODU ELEKTRICKÉ ENERGIE!**
- ⚠ K ČIŠTĚNÍ KYNÁRNY NEPOUŽÍVEJTE AGRESIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY
- ⚠ ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO PROSTORU KYNÁRNY JE MOŽNO PROVÁDĚT POUZE POMOCÍ CERTIFIKOVANÝCH A
- ⚠ ORIGINALNĚ ZABALENÝCH ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU SCHVÁLENY PRO POUŽITÍ V POTRAVINÁŘSKÉM
- ⚠ PRŮMYSLU, KONKRÉTNĚ K ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ KYNÁREN, A NA JEJICHŽ
- ⚠ OBALECH JE TATO SKUTEČNOST VÝSLOVNĚ UVEDENA
- ⚠ PŘI PRÁCI S JAKÝMKOLI DRUHEM ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ JE POVINNÉ POUŽÍVAT
- ⚠ OCHRANNÉ
- ⚠ RUKAVICE
- ⚠ POVINNÉ JE TAKÉ PŘÍSNÉ DODRŽOVÁNÍ POKYŇŮ PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ A PRÁCI
- ⚠ S ČISTICÍMI PROSTŘEDKY
- ⚠ JE ZAKÁZÁNO ČISTIT KYNÁRNU POMOCÍ TEKOUČÍ VODY NEBO PROUDU VODY
- ⚠ PŘI ČIŠTĚNÍ JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT NÁŘADÍ, KTERÉ MŮŽE MECHANICKY
- ⚠ POŠKODIT POVRCH

12.1. PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ KYNÁRNY

VNĚJŠÍ POVRCHY KYNÁRNY se čistí pomocí navlhčené tkaniny nebo pomocí slabého prostředku určeného k odmašťování kovových povrchů.

OVLÁDACÍ PANEL čistíte pouze pomocí navlhčené měkké tkaniny, nikdy nepoužívejte jakýkoli čisticí prostředek!

VNĚJŠÍ SKLO DVÍŘEK se má zvenčí v pravidelných intervalech čistit pomocí vlhké tkaniny nebo slabého čisticího prostředku určeného pro skleněné povrchy.

K čištění všech vnějších povrchů kynárny se doporučuje používat čisticí prostředky FINES MOROTO GX500 a GX500 S, které jsou dodávány v praktickém balení usnadňujícím nanášení nástřikem, a víceúčelový čistič MX200.

12.2. PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH POVRCHŮ KYNÁRNY

KOVOVÉ ČÁSTI VNITŘNÍHO PROSTORU zařízení je nutno pravidelně čistit pomocí mokré tkaniny a čisticího prostředku, který má schopnost odmašťovat povrchy a který se smí používat v potravinářském průmyslu.

K čištění obtížně odstranitelných mastných skvrn na vnitřních kovových plochách komory kynárny používejte čisticí prostředek, který se smí používat v potravinářském průmyslu; přitom je nutno postupovat přesně podle pokynů výrobce.

Pro usnadnění čištění jsou vodící výsuvy v případě potřeby rychle vyjímatelné bez použití nářadí, čímž je umožněno také čištění míst za těmito výsuvy;

TĚSNĚNÍ DVÍŘEK čistíte na konci každého pracovního dne pomocí vlhké tkaniny, nikdy k jeho čištění nepoužívejte jakékoli čisticí prostředky;

K čištění VNITŘNÍHO SKLA DVÍŘEK používejte vlhkou tkaninu nebo slabý čisticí prostředek určený pro skleněné povrchy.

K čištění všech vnějších povrchů kynárny se doporučuje používat čisticí prostředky FINES MOROTO GX500 a GX500 S, které jsou dodávány v praktickém balení usnadňujícím nanášení nástřikem, a víceúčelový čistič MX200.

13.0. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUKA poskytnutá na výrobek je platná podobu 24 měsíců, avšak pouze v případě, že si kupující ještě před uplynutím počátečního období zahrnujícího prvních 12 měsíců na své vlastní náklady objedná preventivní kontrolu výrobku u autorizovaného servisního střediska společnosti FINES, a za předpokladu, že toto servisní středisko po prohlédnutí výrobku potvrdí, že s kynárnou bylo zacházeno s náležitou péčí a svědomitostí, **v opačném případě je doba platnosti ZÁRUKY omezena na 12 měsíců!**

STANDARDNÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Tato záruka zahrnuje bezplatnou výměnu dílů, u kterých bude zjištěno, že jsou vadné, za nové originální díly autorizovaným zástupcem společnosti FINES.

Záruka je účinná od data zakoupení nebo data instalace zařízení, za následujících omezujících podmínek:

1. Zařízení je zakoupeno za „normálních“ podmínek;
2. Instalace je provedena autorizovaným zástupcem;
3. Údržba a servis zařízení jsou prováděny pouze autorizovaným zástupcem!
4. Zařízení je používáno podle pokynů obsažených v návodu k obsluze a ve shodě s účelem, pro který je určeno;
5. O zařízení je denně pečováno s veškerou náležitou svědomitostí;
6. Alespoň jedenkrát během prvního roku provozu zařízení je provedena jeho kontrolní údržba autorizovaným zástupcem ve shodě s příslušnými specifikacemi (na náklady uživatele); **Není-li tato kontrolní údržba autorizovaným servisním střediskem provedena, doba platnosti záruky je omezena na 12 měsíců!**
7. Výlučné používání originálních dílů dodávaných společnostmi FINES;

Tato záruka se nevztahuje na:

1. Výměnu dílů podléhajících běžnému opotřebení (žárovek, těsnění) a poškození skla dvířek;
2. Díly, které nejsou našimi prodejci shledány vadnými;
3. Problémy vzniklé používáním zařízení jiným než obvyklým způsobem;
4. Problémy vzniklé tím, že instalace nebyla provedena autorizovaným zástupcem;
5. Díly, u kterých se vyskytnout problémy vzniklé následkem poškození při přepravě nebo nesprávného zacházení;

Oprava a/nebo výměna vadných dílů během záruční doby není důvodem k prodloužení platnosti původní záruky!

PODMÍNKY PRODLOUŽENÉ ZVLÁŠTNÍ ZÁRUKY

Podmínky prodloužené zvláštní záruky zahrnují všechny podmínky „standardní záruky“, s výjimkou záruční doby, která je prodloužena!

Prodloužená záruka může zahrnovat dodatečné podmínky, jsou-li s kupujícím písemně sjednány.

14.0. KONTAKTNÍ ÚDAJE

VÝROBCE:

FINES d.o.o.

Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLOVINSKO

Tel.: +386 1 788 83 40

Fax: +386 1 788 83 42

Internet: www.fines.si

E-mail: info@fines.si